


# ACCESORIOS ELECTROSOLDABLES PE - TAPÓN

## PE ELECTRO-FUSION FITTINGS - END CAP



SDR 11

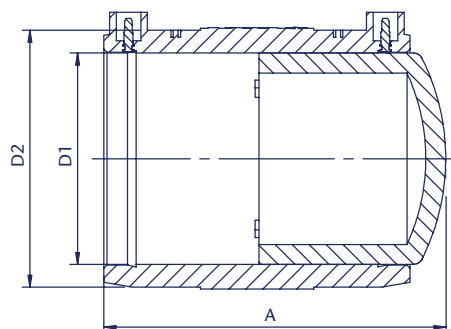

### INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

MEDIDA - SIZE D1 (mm)	COD.	SDR Standard Dimension Ratio	PN		DIMENSIONES - DIMENSIONS		Materia prima Raw material	Peso aprox. Weight approx. (kg)
			Agua	Gas	A (mm)	D2 (mm)		
20	E3000020	11	16	10	89	35	PE 100-RC	0,07
25	E3000025	11	16	10	89	35	PE 100-RC	0,07
32	E3000032	11	16	10	89	42	PE 100-RC	0,09
40	E3000040	11	16	10	95	50	PE 100-RC	0,11
50	E3000050	11	16	10	101	64	PE 100-RC	0,19
63	E3000063	11	16	10	119	80	PE 100-RC	0,29
75	E3000075	11	16	10	136	100	PE 100-RC	0,55
90	E3000090	11	16	10	156	109	PE 100-RC	0,69
110	E3000110	11	16	10	108	136	PE 100-RC	0,98
125	E3000125	11	16	10	171	147	PE 100-RC	1,32
140	E3000140	11	16	10	178	165	PE 100-RC	1,66
160	E3000160	11	16	10	187	189	PE 100-RC	2,44
200	E3000200	11	16	10	274	238	PE 100-RC	4,03
225	E3000225	11	16	10	313	265	PE 100-RC	5,70
250	E3000250	11	16	10	329	292	PE 100-RC	7,35
280	E3000280	11	16	10	360	336	PE 100-RC	10,95
315	E3000315	11	16	10	385	374	PE 100-RC	14,50

Rev.0-02.21  
1/3



## CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Accesorios según la UNE-EN 1555-3 y la UNE-EN 12201-3.
- Clase: SDR 11.
- Fabricados en PE 100-RC:
  - Densidad:  $\geq 930$  kg/mm<sup>3</sup>, según ISO 1183-1.
  - Índice de fluidez (MFR): 0,2 a 1,4 g/10 min, según UNE-EN ISO 1133-1.
  - Tiempo de inducción a la oxidación (OIT):  $\geq 20$ , según UNE-EN 728.
  - Resistencia mínima requerida (MRS): 10 MPa, según ISO 12164.
  - Color: negro.
- Determinación de dimensiones según UNE-EN ISO 3126.
- Utilizados en la unión de tuberías de polietileno para el transporte de gas hasta PN 10 (10 bar) y de agua potable y fluidos hasta PN 16 (16 bar) de presión nominal.
- La fusión puede realizarse de dos maneras:
  1. Automáticamente, con lector de código de barras.
  2. Manual, introduciendo los datos de la etiqueta.
- Los accesorios electrosoldables pueden soldarse a tubos PE 100, PE 100-RC y PE 80. De SDR 9 a SDR 17.

## APLICACIONES GENERALES

- Conducción de agua y gas, sistemas de riego, instalaciones industriales, acometidas de viviendas.

### Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

## BASIC FEATURES

- *Fittings according to EN 1555-3 and EN 12201-3.*
- *Class: SDR 11.*
- *Made of PE 100-RC:*
  - *Density:  $\geq 930$  kg/mm<sup>3</sup>, according ISO 1183-1.*
  - *Melt-flow rate (MFR): 0,2 a 1,4 g/10 min, according EN ISO 1133-1.*
  - *Oxidation induction time (OIT):  $\geq 20$ , according EN 728.*
  - *Minimum required strength (MRS): 10 MPa, according ISO 12164.*
  - *Color: black.*
- *Determination of dimensions according to EN ISO 3126.*
- *Used for the connection of PE pipes in Gas lines up to PN 10 (10 bar) and Water lines and other fluids up to PN 16 (16 bar).*
- *The fusion can be done in two ways:*
  1. *Automatically, with a bar code reader.*
  2. *Manually, by entering data from the label.*
- *Electrofusion fittings can weld pipes PE 100, PE 100-RC and PE 80. From SDR 9 to SDR 17.*

## GENERAL APPLICATIONS

- *Water and gas distribution, irrigation systems, industrial pressure applications, transport lines, house connections.*

### Remarks:

*Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.*

*Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.*



**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**  
**ASSEMBLING INSTRUCTIONS**



1. Medir el diámetro del tubo.  
*Measure diameter of the pipe.*



2. Escoger el accesorio adecuado.  
*Choose the right fitting.*



3. Cortar el tubo de forma totalmente recta.  
*Cut the pipe straight.*




4. Medir la zona a rascar.  
*Measure the scraping zone.*




5. Rascar la zona de soldadura del tubo.  
*Scrap the welding zone of the pipe.*



6. Limpiar la zona de soldadura con un líquido adecuado.  
*Clean the welding zone with special liquid.*

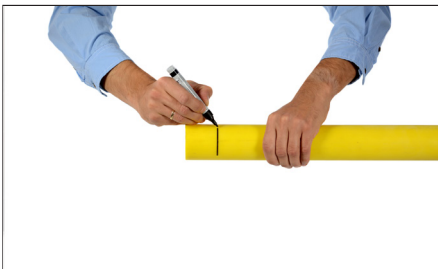

7. Marcar la profundidad de inserción del tubo.  
*Mark the insertion depth of the fitting.*

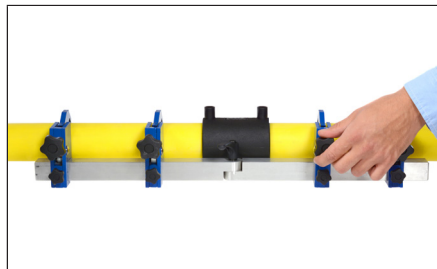

8. Utilizar el alineador para evitar movimientos del tubo.  
*Put the pipe inside the clamps and put the fitting on.*



9. Leer el código de barras.  
*Read the barcode.*



10. Seguir las instrucciones indicadas en la máquina.  
*Proceed according to the requirements of the machine.*



11. Inicio de la soldadura.  
*Start welding.*



12. Asegurarse de que los testigos de soldadura han subido.  
*Deduct the pressure test of the pipeline.*

**NOTA IMPORTANTE:** Usar una máquina bien calibrada y aplicar limpiadores recomendados.  
**IMPORTANT NOTE:** Use calibrated machine and clean the pipe only with recommended liquids.

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.  
Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-02.21  
3/3